



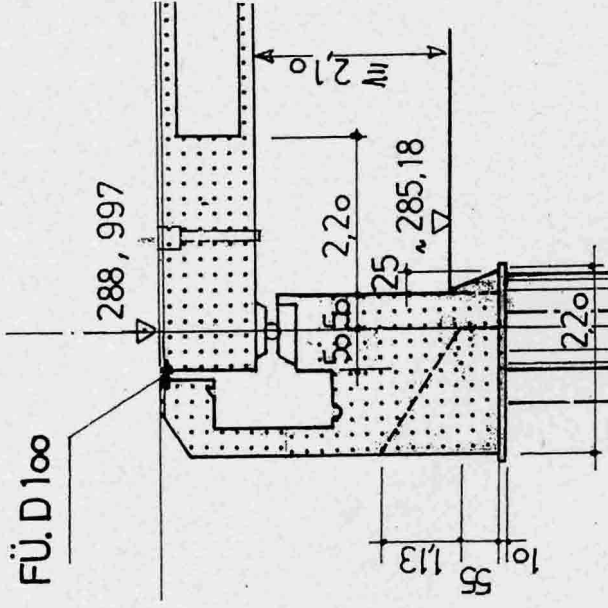

Schnitt durch Widerlager West (Seite Stadt Fürth)

Schäden und geplante Maßnahmen:

1. **Durchfeuchtungen, Hohlstellen und Rostabspregungen** im Bereich der **WL-Kammer** und der **Endquerträger / Korrosion** an den Stahlprofilen der **ÜKO** und an den Stahlplatten der beiden äußeren **Brückenlagern**
⇒ **ÜKO Austauschen / Betonsanierung / Lagerinstandsetzung**
2. **Korrosionsschäden** an den **Endquerträgern** bzw. **Längsträgerenden**
⇒ **Betonsanierung**
3. verschmutzte Auflagerbankentwässerungsrinnen an beiden WL (Oberflächenwasser fließt nicht ab)
⇒ **Betonsanierung / Beseitigen der Ursachen**
4. Risse mit Rissbreiten $> 0,2$ mm in den Überbauten
⇒ **Risse verpressen**

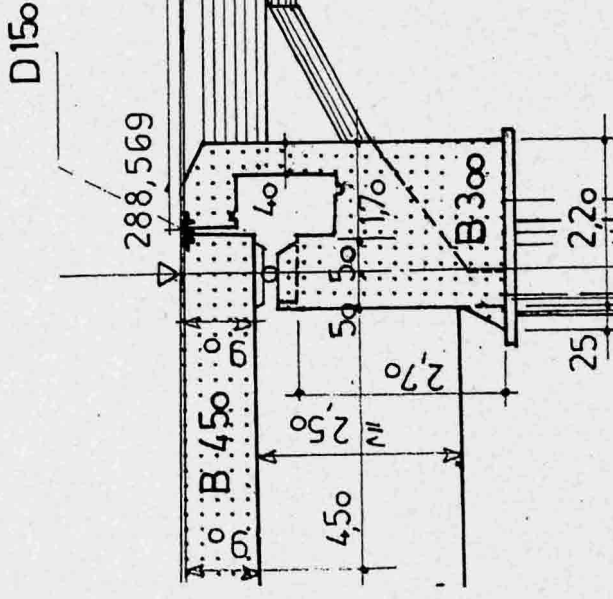

Schnitt durch Widerlager Ost (Seite Erlangen)

Schäden und geplante Maßnahmen:

1. die Längsträger und Quertraversen der **ÜKO** (Übergangskonstruktion) weisen **starke Korrosionserscheinungen und Abrostungen** auf, **Korrosionsschäden an den Konsolbalken der ÜKO / Korrosion** an den Stahlprofilen der **ÜKO** und an den Stahlplatten der beiden äußeren **Brückenlagern**
⇒ **ÜKO Austauschen / Lagerinstandsetzung**
2. **Korrosionsschäden** an den **Endquerträgern** bzw. **Längsträgerenden**
⇒ **Betonsanierung**
3. verschmutzte Auflagerbankentwässerungsrinnen an beiden WL (Oberflächenwasser fließt nicht ab)
⇒ **Betonsanierung / Beseitigen der Ursachen**
4. Risse mit Rissbreiten $> 0,2$ mm in den Überbauten
⇒ **Risse verpressen**