


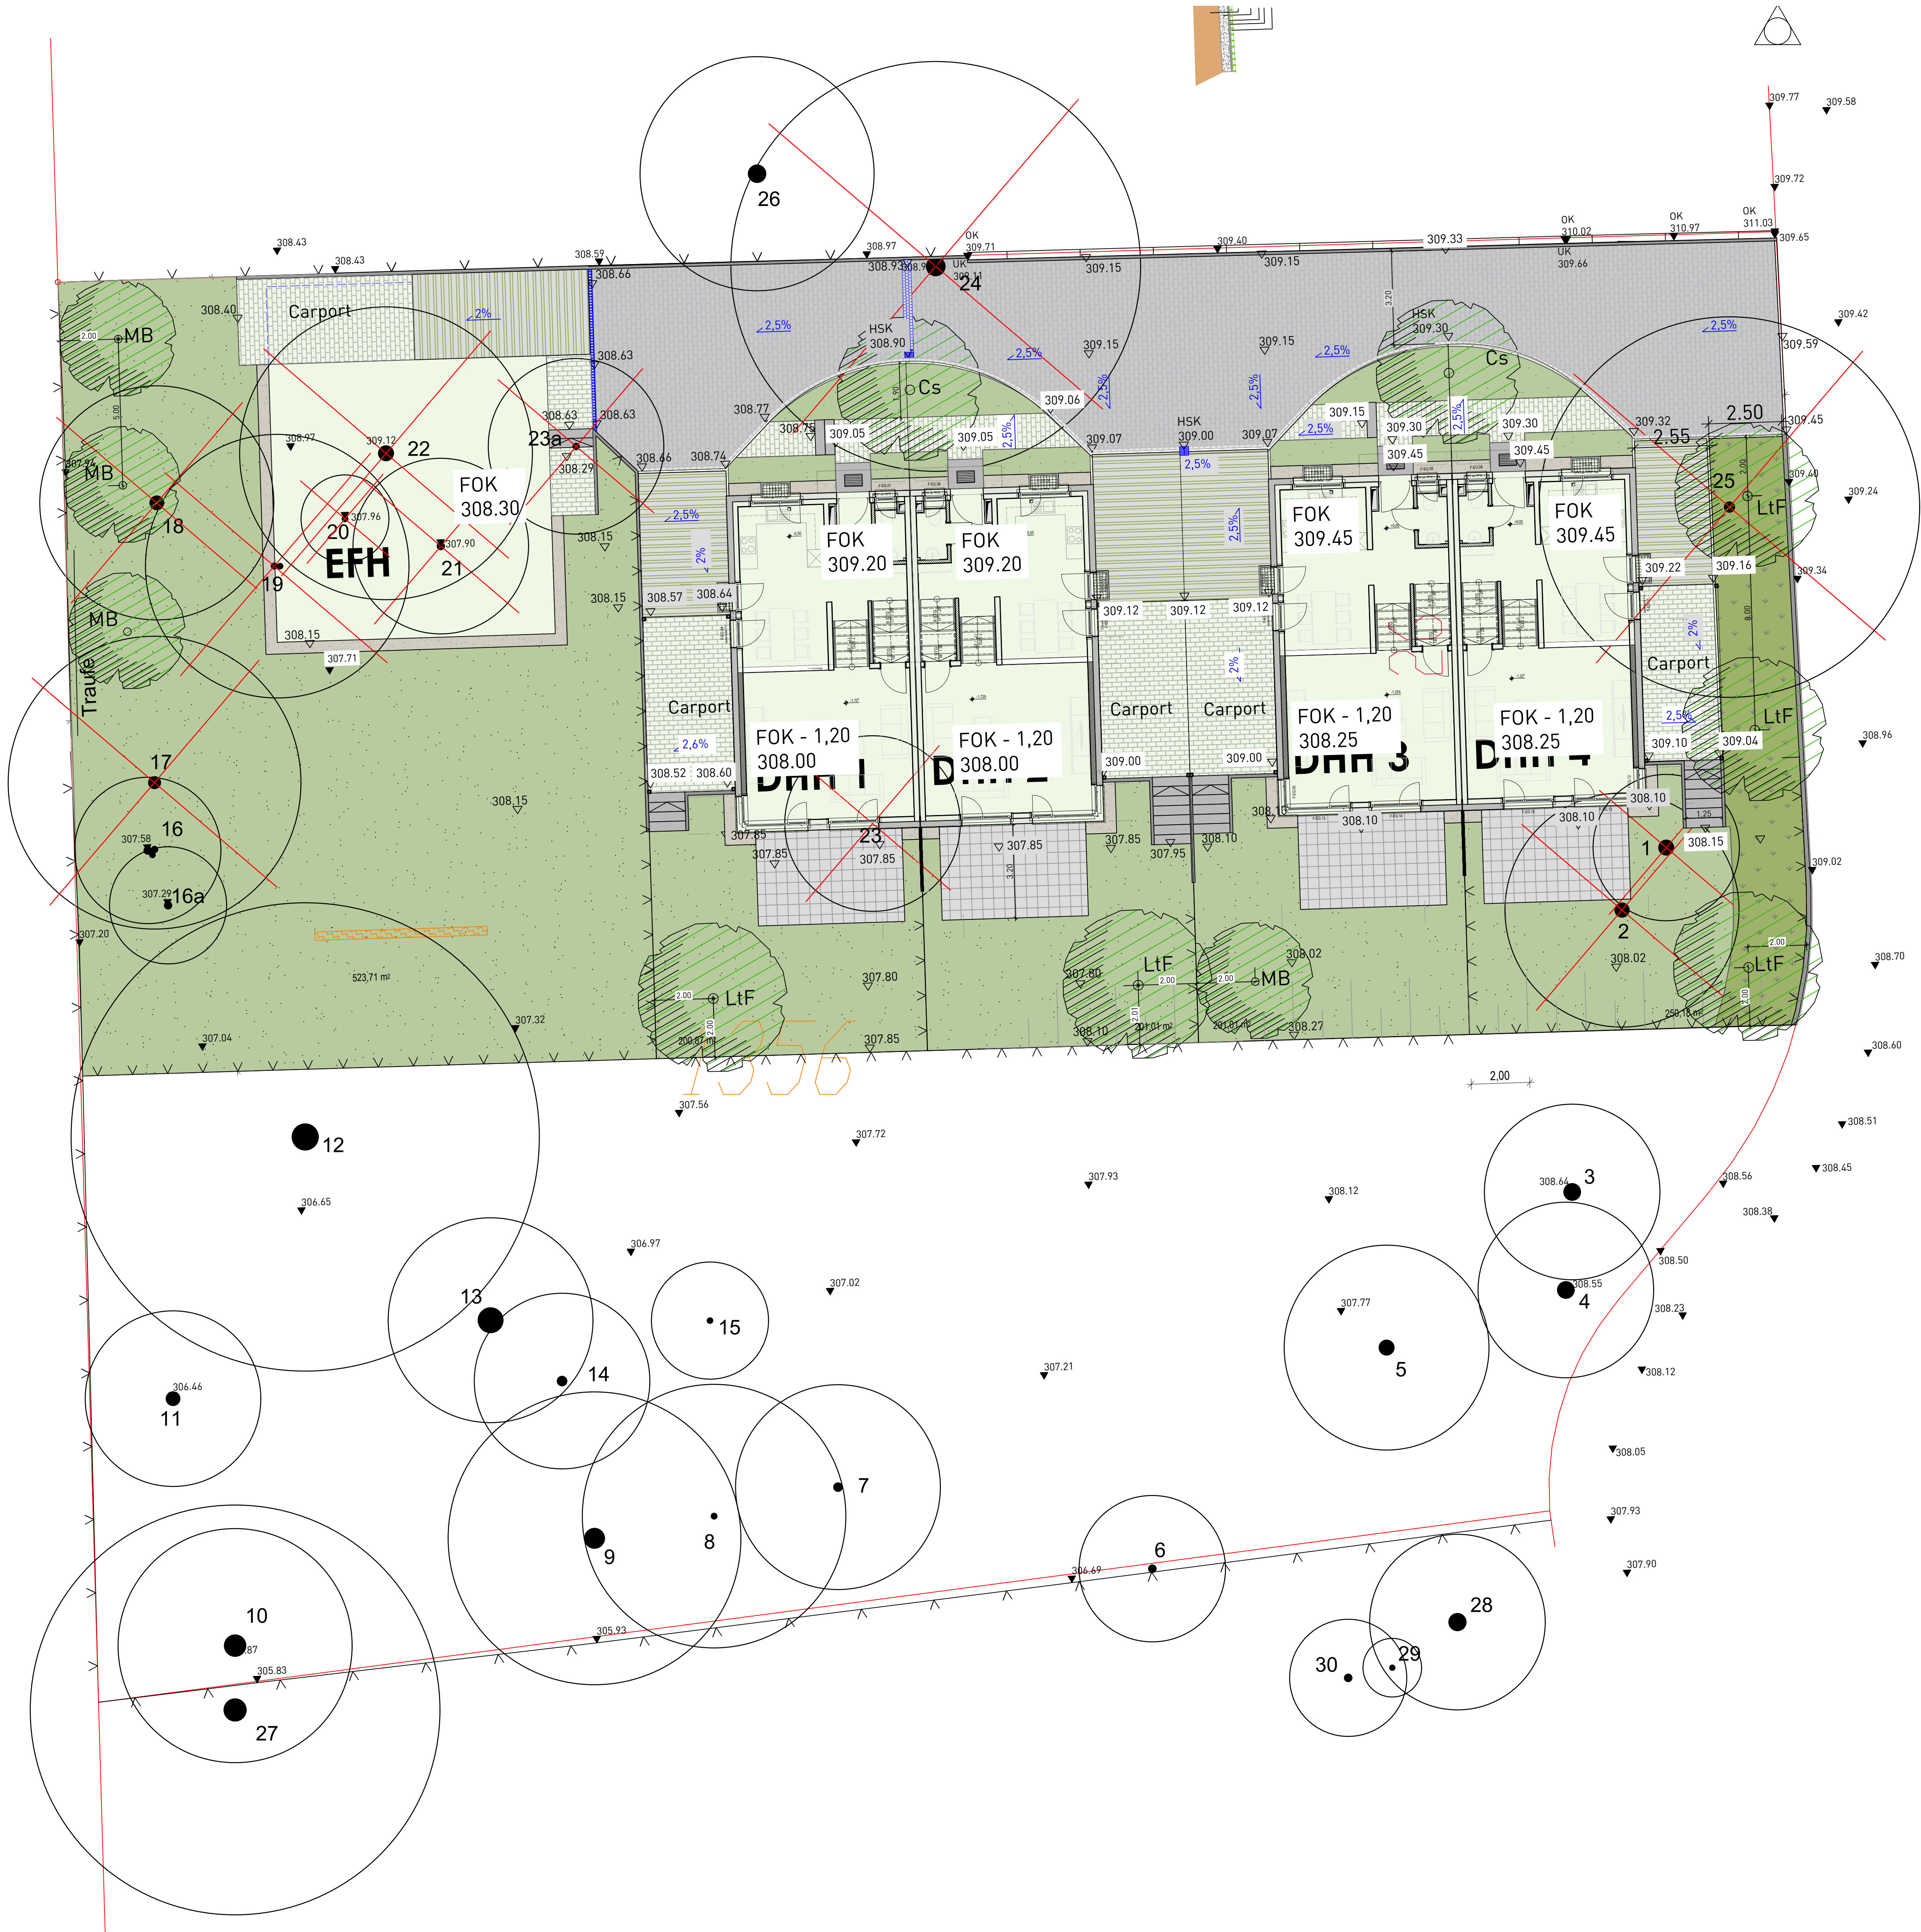

Baum-Nr.	Baumart	Höhe m	Kronendurchmesser m	Stammumfang cm	Baumschutzsatzung	Baumzustand	Fällung	Bemerkungen
1	Abies nordmanniana	20	5	160	x	g	x	tief beastet
2	Pinus nigra	18	8	153	x	g	x	Schrägstand, Totholz
3	Abies concolor	22	6	180	x	g		Nachbargrund, Efeu am Stamm, tief beastet
4	Metasequoia glyptostroboides	20	6	180	x	g		Nachbargrund, Efeu am Stamm, tief beastet
5	Tsuga canadensis	18	7	160	x	g		Nachbargrund, Efeu am Stamm
6	Betula pendula	14	5	81	x	g		Nachbargrund, leichte Wipfelürre
7	Fagus sylvatica	11	7	90	x	g		Nachbargrund, Zwiesel
8	Acer platanoides	10	9	64	x	lg		Nachbargrund, Totholz, Wipfeldürre
9	Pseudotsuga menziesii	22	7	215	x	lg		Nachbargrund, riesiger Rindenschaden am Stamm
10	Fagus sylvatica	18	8	230	x	g		Nachbargrund, Zwiesel, Efeu
11	Picea abies	14	6	85	x	g		Nachbargrund, tief beastet
12	Fagus sylvatica	22	16	280	x	g		Nachbargrund, tief beastet, Rindenschäden am Stammfuß und Stamm, hohe Wurzeln, leichtes Astreiben
13	Abies concolor	14	10	260	x	sg		Nachbargrund, massives Efeu, starke Rindenschäden am Stamm, Totholz, schlecht einsehbar durch Efeu
14	Juglans regia	5	6	105	x	g		Nachbargrund, starker Schrägstand, Totholz, starke Konkurrenz durch Nachbargrund
15	Pinus strobus	10	4	60	x	g		Nachbargrund, Schrägstand, Krüppelwuchs
16	Taxus baccata	10	5	81 / 67 / 59	x	g		
16a	Chamaecyparis lawsoniana	13	4	80	x	g		
17	Betula pendula	16	10	128	x	sg	x	Wurzelstockfäule, s. Gutachten, nicht verkehrssicher
18	Betula pendula	8	8	148	x	sg	x	Krone ausgebrochen, Stamm mit Hohlraum, Astungswunden, Pilzbefall, Riss von Krone bis Stamm
19	Acer negundo	11	9	65 / 61	x	lg	x	Totholz, Zwiesel am Stammfuß, Schrägstand, Astausbrüche
20	Picea omorika	14	3	62	x	g	x	nur in der Krone richtig benadelt, einseitige Krone durch Nachbargrund
21	Chamaecyparis lawsoniana	13	6	80	x	g	x	tief beastet
22	Acer platanoides	16	10	160	x	lg	x	viele Risse in der Krone, mehrere Zwiesel Maßnahmen: Kronenrückschnitt 30%, Einbau Kronenanker, s. Gutachten
23	Magnolia spec.	5	6			g	x	raumbildender Solitär
23a	Cedrus atlantica	15	6	70		g	x	Krone einseitig
24	Betula pendula	20	14	300	x	g	x	Astungswunden mit Fäule, Zaun eingewachsen, Totholz
25	Betula pendula	12	13	110	x	lg	x	Astungswunden mit Fäule, Riss an Astungswunde
26	Picea pungens	18	8	190	x	g		Nachbargrund, Efeu
27	Fagus sylvatica	23	14	240	x	g		Nachbargrund, Rindenschaden am Stammfuß mit Adventivwurzeln, Astungswunden
28	Abies concolor	16	6	185	x	g		Nachbargrund
29	Picea omorika	17	2	58	x	g		Nachbargrund, Krone einseitig
30	Picea omorika	16	4	83	x	g		Nachbargrund

g = gesund / lg = leicht geschädigt / sg = stark geschädigt
Aufnahme vom 05.09.2013
durch Dipl.-Ing. R. Steinkopf, H. Eschenbach

- 20 Stk. Baum Bestand Erhält
davon
2 Stk. auf Grundstück EFH
18 Stk. auf Nachbargrundstücken
- 12 Stk. Baum Fällung
- Baum Planung
2 Stk. Cs = Cercis siliquastrum, min.
STU 18-20, 3kv
5 Stk. LtF = Liriodendron tulipifera
"Fastigiatum", min. STU 18-20, 3kv
4 Stk. MB = Malus "Butterball"

Nr.	Art der Änderungen bzw. Ergänzungen	Datum	Zeichen
Genehmigungsplanung			
Auftraggeber: Schultheiß Projektentwicklung GmbH Großreutherstraße 71 90491 Nürnberg		 GROSSER-SEEGER & PARTNER Großreutherstraße 28a-b 90419 Nürnberg Tel.: 0911/310427-10 Fax: 0911/310427-61	
Bauvorhaben: Neubau DHH und EFH Greifswalderstraße 26 Fürth		SCHP-19-04-01.1 Übersicht DHH und EFH	
Nürnberg, den 01.12.2016	kl	M 1:100	1000/876